## Blow manager for LFD / 8201740284

#### 변경이력

일자	제.개정	변경사항	작성	검토	승인	비고
2020-06-08	Creation	신규작성 LPLI 차량 장착 위치 변경 (ECU)	이덕구	ĺ		
2020-06-22	Revision	LPLI 차량 장착 위치 변경 (ECU)	이덕구			
2020-06-24	Revision	점검 시 에어컨 OFF 후 진행 내용 추가	이덕구			
2020-07-08	Revision	점검 시 에어컨 OFF 후 진행 내용 추가 PDI 요청사항 반영 (토크 렌치 추가 외)	이덕구			
				<u> </u>		

### \* 목차 \*

- 1. 구성품
- 2. 장착 Layout
- 3. 필요 공구, 소모품 및 작업시 주의 사항
- 4. 작업 표준서(FOP)
- 5. 체크시트

# \* 1. 구성품


1	2	3	4	5
ECU	ACC Fuse cable	메인 케이블	B+ Cable	브라켓
BM-1000 0028				
6	7	8	9	10
FIX Bolt	FIX NUT	Sponge pad (40*90mm) 3ea	수축튜브 (50mm)	
			CERTIFIC ELOS WHITHER DE DE	

\* 3. 장착 Layout \*



#### 작업 전 필독

- 1. B+ 배선 작업 시 쇼트에 주의한다.
- 2. 운전석 측 케이블 전개 시 스티어링 암을 포함한 동작부에 간섭되지 말야아 하며 늘어지지 않아야 한다.

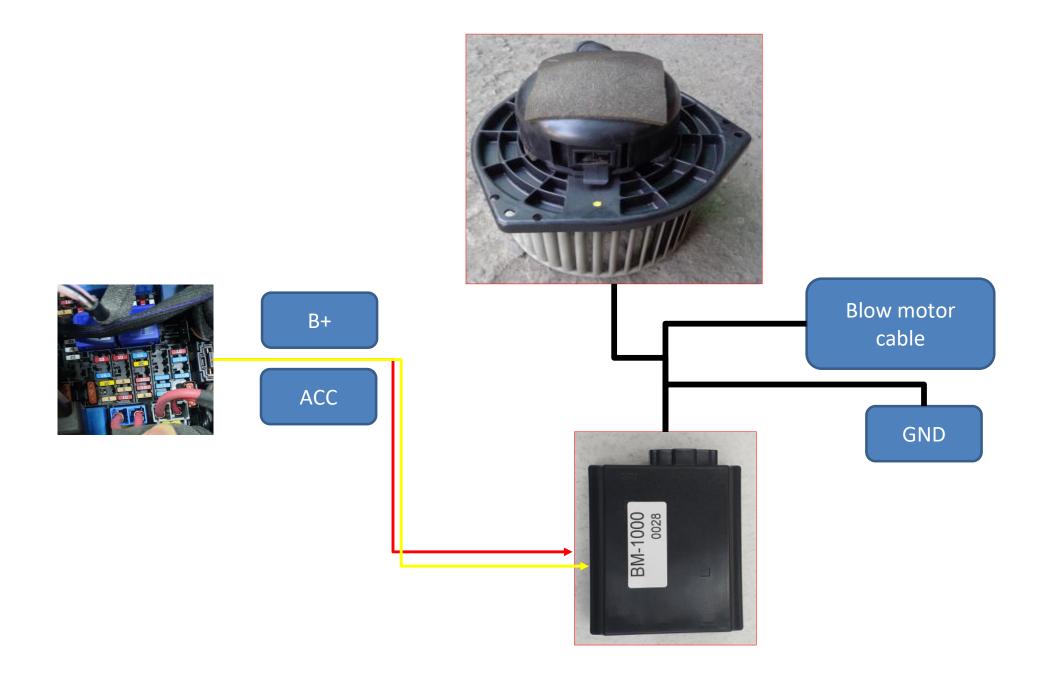

# 4. 필요 공구 및 소모품

1. 리무버	2. 손전등	3. 케이블 타이	4. 복스렌치 (10, 13mm)	5. 절연 테이프
				A service of the serv
6.배선 삽입용 철선	7. 니퍼	8. 커터칼	9. 드라이버 (십자)	10. 별각 드라이버 (T20, T30)
11. 롱로즈	12. 전동 드라이버	13. Torque wrench		


차종 : L	.FD PH2		습숙 기간			<u>FOP</u>										
작업명	(공정명)	4-1. 차량 보호	커버 설치	1						N	1	2	3	4	5	작업 위치
	(000)	10 ==	1121			1		개	정일	20/5/26						
안전보호	호구	장갑				총시간 (분)	-		Workshop EWT	이덕구	+					
사용 부	<u></u>							þ	EWT							
10 1		발판 보호 커버	, 시트 보호커티	버, 커버, 핸·	 들 보호		3인 1조로 작업	ated	EWT							
사용 공		커버, 대쉬보드				선정 방법	(A,B 작업자) 운전석/조수석측 동시 작업	validated by	EWT							
		보호 커버					군인역/포구역국 중시 역 6	>	EWT							
No		작업 분	- - - -		작업	자 주요단계	급소(급소의 이유)		Reas	son of key point /	operating r	ule and o	other / e	xplanato	ory Drawi	ng
1	발판 보호 커버	를 설치 한다.				발판 보호 커버	오염 방지	El marco			1					
2	시트 보호 커버	l르 선치 하다				설치 시트 보호 커버	오염 방지	9	2110/	1	1	2	100	The same of the sa		
	시크 포포 기리	IƏ 콘시 한테.				설치	조심 임시					1)	Le	3/1		
3	스티어링 휠 보	호 커버를 설치	한다.			핸들 보호 커버	오염 및 기즈방지			0		1		M		
4		고비르 서비 성	ırı			설치						100		1		7
4	대시보드 보호	기미글 글시 인	<b>-</b> [.			대시 보드 보호 커버 설치	오염 및 기즈방지	11112								
5	킥킹 플레이트	보호 커버를 설	치 한다. (운전	석/조수석)		킥킹 플레이트	오염 및 기즈방지	1915				70			16	
						커버 설치		2					A			
								3			I	140	4			
										-		1			1/	
										7 1	1					
									0							182
									6.0		1				6	0 0
									V							
								5		10						
											1/					
					1 01	b 발생시는 작업 현정	· 과리자에게 보고		Parent I	THE STATE OF THE PARTY OF THE P						
						5 필요시는 국립 원 6 나 기다릴 것	) 트립어에게 <u>구</u> 프		-							
						니 이상시 이상 처리 :	3원칙을 준수 할 것.					_				
					(정기	한다, 보고한다, 기디	<b>나린다</b> )									

차종 : L	_FD PH2		습숙 기간	_	7	FOP											
		4 2 / 비라 된 명			┨						N	1	2	3	4	5	작업위치
작업명	(공정명)	4-2 (차량 전원	면문디)						기	정일	20/6/8	20/7/8					
안전보호	호구	장갑				총시간 (분)	-			Workshop EWT	이덕구	<					
사용 부	 ·품		-						l by	EWT							
사용 공		드라이버(T20)	) / 복스렌치 / 3	고무커버		작업 방법		인 1조로 작업 (A,B 작업자) 조수석측 동시 작업	validated by	EWT EWT							BMG
No		작업 분	<del>-</del> 해		작업자	주요단7	#	급소(급소의 이유)		Rea	son of key point /	operating	g rule ar	nd other	/ explan	atory Dra	awing
1		JNK를 오픈 하고 창문을 내린다.	1 앞 좌석 시트	를 최대한		HOOD TRU 오픈	INK		2			- /3		1-1(	9;	71 /	3 1
2	라지에이터 보	보호 필름을 부칙	한다.			보호 필름 -	부착	기즈방지	JE.Y								
3	차량 배터리 <u>5</u> 밀어서 커버를	보호 커버의 후= 를 탈거 한다.	크(@)를 화살표	방향으로		배터리 커 탈거		거한 보호 커버는 탈: 보관 하여 기즈를							1		
4	차량 배터리 (·	-)단자를 복스 런	벤치로 탈거 한다	ł.		배터리 탈	거		1								The state of the s
5		이블이 접촉 되   하여 안전 사고		커버위에		케이블 거	치			-	0. 7.	K	17				
									4		ENNALT PRISARY—	le	5				
									-16		OF 10 100 100 100 100 100						
				2. 2 3. 4	지시 기디 설비 이상	생시는 작업 현 사릴 것 상시 이상 처리 , 보고한다, 기	3원칙을										

차조ㆍ١	LFD PH2		습숙 기간	 7일	1			FOP		_								
	(공정명)	4-3 FOP 센터	콘설 트림 탈거								정일	N	1	2	3	4	5	차량위치
안전보:	<u></u> 호구	장갑					총시간 (분)	-			Workshop EWT	<sup>20/6/8</sup> 이덕구						- L
사용 부	<u>-</u> 품						작업 방법		도로 작업 자연지:	Validated by	EWT EWT							
사용 공	<del>;</del> 구	드라이버 (T20	0)					(А, В	작업자)	vali	EWT							
No	다음을 탈거한	작업	분해		작업	자	주요단계 ECU 설치 01	급소(급: 플라스틱 리	소의 이유)				도해 또	는 기타	규칙			
	- 센터 콘솔 시 - 센터 콘솔 0	⊦이드 로어 우륵 ⊦이드 어퍼 우륵 너퍼 우측 트림 너퍼 좌측 트림	측 트림 © ⑮ / 나사 (2)					설치한다.							(b)		a)	
급기	지사항 및 이유 (	(발생가능한 문	제점 또는 결함 각	작성)			이상처리	방법			6	1				1		
카메라	남을 제외한 측,후 방면으로 전개한 ∶연장 케이블 커	한다.	를은 ECU 와 연결 지 않는다.	된 상태로	2. 지 3. 설년	시 기다 비 이상	생시는 작업 현장 관리자( 다릴 것 상시 이상 처리 3원칙을 취 大보고한다, 기다린다)											

차종 : L	_FD PH2		습숙 기간	7일	]			F	OP										
	(공정명)	4-4 FOP 글로!		_	_					į	711	정일	N 20/6/8	1	2	3	4	5	차량위치
안전보:	<del></del> 호구	장갑					총시간 (분)	-				Workshop EWT	이덕구						<b>5</b> 5 /4
사용 부	-품						작업 방법		3인 1조로 작업 (A,B 작업자)		validated by	EWT EWT							
사용 공	<del>`</del> 구	리무버, 드라이	버				7808	운전석	석/조수석측 동시	작업	valic	EWT EWT							
No		작업 -	분해		작업	겁자	주요단계	Ē	급소(급소의 이유)	)				도해 또	는 기타	규칙			
3	분리한다 커넥터를 등 연스트루 - 나사 (2) 글로브 박스를 - 나사 (5)	르먼트 패널트림을	을 분리한다.				커버 분리 패널 트림 분리 글로브 박스 분리1 글로브 박스 분리2	스크래치이		케이블 박스를						2			
												3				4			
금기	지사항 및 이유	(발생가능한 문기	제점 또는 결함	작성) 			0 1	상처리방법								11000		The same of	
외관 스	- :크래치, 찍힘, <sup>1</sup>	파손에 주의한다.			2. 지 3. 설	시 기대  비 이성	생시는 작업 현장 7 다릴 것 상시 이상 처리 3원 t, 보고한다, 기다른	칙을 준수								2/48			

차종 : LFD PH2		습숙 기간	7일				FOP		_								
작업명 (공정명)	4-5.1 FOP ECU	장착 - 가솔린							711	정일	N 20/6/8	1	2	3	4	5	차량위치
 안전보호구	장갑					총시간 (분)	-	]	711	Workshop	이덕구						
사용 부품	브라켓, fix bolt,	fix nut, 메인۶	베이블			작업 방법	2인 13	로로 작업	validated by	EWT EWT							
사용 공구	드라이버, T핸들	: (10mm), 배선	선삽입용 철선	<u>1</u>			(A, B	작업자)	valid	EWT EWT							]
No	<del></del>	- 해		작업	얼자	주요단계	급소(급:	소의 이유)		•		도해 또	는 기타	규칙	•		•
2 블로우 모터 - A. 메인케 체결한다. - B. 메인케	리 시 메인 케이블 러 시 메인 케이블 커넥터를 분리한디 이블과 블로우 모터 이블과 블로우 모터	ㅏ. ㅏ케이블 커넥녀 ㅏ커넥터를 체쥬	터를 결한다.			블로우 모터 커넥터 연결	딸깍' 소리가 체결한다.	나도록						9/1	7		
※ LPLI 차량	(ACC, B+)을 운전 <sup>4</sup> 인 경우 ECU 장착  지를 참고한다.		다.			케이블 전개				2				3			

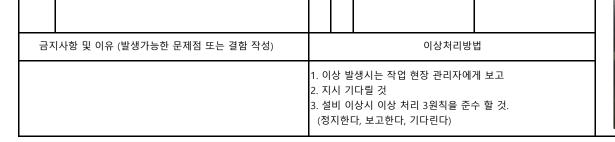





**FOP** 차종 : LFD PH2 습숙 기간 7일 차량위치 3 5 Ν 작업명 (공정명) 4-5.2 FOP ECU 장착\_LPLI/LFD PH1 개정일 20/6/22 20/7/8 이덕구 Workshop < 안전보호구 장갑 총시간 (분) EWT by EWT validated l 사용 부품 브라켓, fix bolt, fix nut, 메인케이블 2인 1조로 작업 EWT 작업 방법 (A, B 작업자) **EWT** 사용 공구 드라이버, 복스렌치 (10mm), 배선삽입용 철선 **EWT** 작업 분해 작업자 주요단계 급소(급소의 이유) 도해 또는 기타 규칙 No OEM 모듈이 있는 경우에만 해당 위치에 설치한다. - LPLI (GAS) 차량 등 Blow motor 모터와 메인 케이블을 연결하고 프레임 안쪽으로 전개 케이블을 전개한다. 글로브 박스 탈착 간섭에 주의한다. GND 케이블을 연결한다. (LFD PH2 가솔린 차량) 3-1 GND 케이블을 연결한다. (LFD PH1, LPLI 차량)) 글로브 박스 결합 시 - 볼트 탈거 후 플라스틱과 철판사이에 링 터미널 걸리는 지 확인 위치 후에 볼트를 체결한다 메인 케이블 (ACC, B+)을 운전석으로 전개한다. 금지사항 및 이유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성) 이상처리방법 1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)

**FOP** 차종 : LFD PH2 습숙 기간 7일 차량위치 3 5 Ν 작업명 (공정명) 4-6 FOP 전원 케이블 전개 개정일 20/6/8 이덕구 Workshop 안전보호구 장갑 총시간 (분) **EWT** by EWT validated l 사용 부품 2인 1조로 작업 EWT 작업 방법 (A, B 작업자) **EWT** 사용 공구 케이블 타이, 니퍼, 드라이버, 리무버 **EWT** 작업 분해 작업자 주요단계 급소(급소의 이유) No 도해 또는 기타 규칙 리무버를 이용하여 좌측 블랭킹 커버를 탈거한다. 트림 탈거 1 2 인스트루먼트 패널 로어 트림 사이드 고정 스크류 트림 탈거 2 볼트를 제거한다.(1) 퓨즈 박스 커버 탈거 후 인스트루먼트 패널 로어트림 트림 탈거 3 고정 스크류를 탈거한다. (1) 4 인스트루먼트 패널 로어 트림을 탈거한다. (1) 트림 탈거 4 후드 릴리즈 핸들을 탈거한다. 트림 탈거 5 이너 킥킹 플레이트 리어파트 ① 부분 탈거한다. 이너 킥킹 플레이트 프론트 파트 ② 부분 탈거한다. 금지사항 및 이유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성) 이상처리방법 1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 트림의 스크래치, 찍힘, 파손에 주의한다. 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)

			<u> </u>	<u> </u>	7			F	OP									
차종 : I	LFD PH2		습숙 기간	7일						_	·							
작업명	(공정명)	4-7 FOP 케이블	블 전개							711	정일	N 20/6/8	1	2	3	4	5	차량위치
									1	71	Workshop	이덕구						
안전보.	호구	장갑					총시간 (분)	-			EWT							
사용 부	ᅼ품	메인 케이블, B (50mm), 스폰 <sup>7</sup>	8+ Cable, acc Fu 지 테이프	use cable,	수축튜		작업 방법		3인 1조로 작업	Validated by	EWT EWT							L. L
사용 공	당구						4191		(A,B 작업자) /조수석측 동시 작업	valid	EWT EWT							
No		작업 분	른해		작인	자	주요단계	<del>.</del> 급	소(급소의 이유)				도해 또	는 기타	규칙			
1	전원 케이블을	전개한다. (b+,	acc)				전원 케이블 연결 1									-		
2	메인케이블을 이용하여 고정	전개 후 oem 케 한다.	이블과 타이를				전원 케이블 연결 2	케이블 늘어	짐 주의									
2-1		e 과 메인 케이블 닉넥터 위에 위치						허용되지 읺 가하지 않도	되었는지 확인한다. 은 부분에 열을 록 주의한다.							76		
2-2	b+ cable과 미	베인 케이블 커넥	l터를 체결한다,				전원 케이블 연결 4	딸깍' 소리기 Sponge tap	ㅏ 나도록 체결한다. e 를 감싼다.									
										2								
금	지사항 및 이유	(발생가능한 문	제점 또는 결함	작성)			0	상처리방법			<i>A</i> 1							a)
		지 반드시 확인한 이블의 걸림이 <sup>[</sup>			2. 지 3. 설	시 기 비 이	생시는 작업 현장 다릴 것 상시 이상 처리 3위 다, 보고한다, 기다	원칙을 준수		2	-11			1			2-2	

**FOP** 차종 : LFD PH2 습숙 기간 7일 차량위치 2 5 Ν 작업명 (공정명) 4-8 FOP 전원 케이블 연결 개정일 20/6/8 이덕구 Workshop 안전보호구 장갑 총시간 (분) EWT validated by ACC Fuse cable, b+ 케이블, 메인케이블, sponge EWT 사용 부품 3인 1조로 작업 EWT 작업 방법 (A,B 작업자) **EWT** 사용 공구 롱누우즈, 니퍼, 드라이버 (+) 운전석/조수석측 동시 작업 **EWT** 작업 분해 작업자 주요단계 급소(급소의 이유) No 도해 또는 기타 규칙 휴즈박스로 인입되는 전원 케이블을 커넥터를 B+ 케이블 연결 1 분리한다. 테이핑 된 케이블 두가닥의 중간을 절개한다. B+ 케이블 연결 2 로워 커버와 탑커버를 균일하게 2 케이블을 벌린 뒤 B+ 케이블을 사이에 넣고 조립한다. 드라이버를 이용하여 잠가준다. sponge pad를 이용하여 b+ cable 커넥터를 감싼다. [CIGAR 휴즈]를 분리한 뒤 FUSE 케이블에 삽입한다. ACC 케이블 연결1 ACC 케이블 연결2 메인케이블과 연결 된 상태로 4 휴브 박스, [CIGAR 휴즈]에 fuse 케이블을 삽입한다. 휴즈박스와 연결한다. (쇼트 방지) 금지사항 및 이유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성) 이상처리방법 1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)

			<u> </u>	_			FOP										
차종 : L	_FD PH2		습숙 기간				IOP		-								
작업명	(공정명)	49 FOP 배터	리체결								N	1	2	3	4	5	차량위치
100	(000)	3 . 0					1	1	개:	정일	20/6/8						
안전보:	호구	장갑				총시간 (분)	-			Workshop EWT	이덕구						1
									by	EWT							
사용 부	-품					작업 방법	2인 1조	로 작업	ated	EWT							вме
사용 공	<del>:</del> 구	Screw driver (	(T20), 토크 렌치 (10mm / 8	Nm)		7696	(A, B <sup>2</sup>	작업자)	validated by	EWT EWT							
No		작업		작'	업자	주요단계	급소(급스	소의 이유)		<u> </u>		도해 또	는 기타 -	규칙			
1	1. 밧데리 보호	커버 제거 후 (-	·)단자부 콘넥터를 체결			배터리 커넥터 체결	(-)단자부 콘 "딸깍" 소리기 체결한다.		Photo	1							
2	이용하여 볼	트를 체결한다.	후 토크렌치(Spec:8Nm) 하게 잡고 토크 체결한다.			배터리 (-) 단자 결합	규정 토크 준	수 : 8N.m			BENDANT PRIMARY STATES AND STATES		ers interp	H	1		VI
2-1	단자 유격 확인 (※)마킹 완료		한다 검사항 사전 점검 실시			배터리 단자 체결 확인			Photo	2		Asid .	HALL	12V - L 24410	AULT NIS 3 EFB 70Ah 141GR  141	720A (EN)	A SEA SEA
<u></u> 금7	지사항 및 이유 (	(발생가능한 문	제점 또는 결함 작성)			이상처리빙	법										
				2. ㅈ 3. 설	시 기  비 이	생시는 작업 현장 관리자에 다릴 것 상시 이상 처리 3원칙을 준 나, 보고한다, 기다린다)											

차종 : LFD PH2		습숙 기간	7일	7			F	ОР	_								
작업명 (공정명)	4-10 FOP 동직			_						l정일	N	1	2	3	4	5	차량위치
안전보호구	장갑					총시간 (분)	-	]	71	Workshop EWT	20/6/22 이덕구						
사용 부품	전방 연장 케이	이블, Sponge ta	ipe			7101 WH		3인 1조로 작업	ated by	EWT EWT							
사용 공구	리무버, 철선,	케이블 타이, 드	라이버			작업 방법	운전식	(A,B 작업자) 석/조수석측 동시 작업	validated b	EWT EWT							
No	작업 -	분해		작업		주요단계	Ē	급소(급소의 이유)				도해 또	는 기타	규칙			
1. 파워 2. 10초 3. 3초 년 블로 4. 테스! - blow - blow 5. 테스트 5 2 ECU를 브리 3-1 Sponge tar 가공한다. 3-2 제품을 결합	1 전원이 모두 연결 된 상태에서 진행한다.  테스트 모드 (에어컨 off 상태로 진행) 1. 파워 스위치 ON (LED 방향) 2. 10초 이내로 Test key를 3초간 눌렀다 뗀다. 3. 3초 뒤 LED가 깜빡 거리고 릴레이 소리가 나며 블로우 모터가 동작한다. 4. 테스트 동작 (2 cycle) - blow motor on 18sec - blow motor off 10sec 5. 테스트 모드 동작 후 Sleep mode 진입  2 ECU를 브라켓과 결합한다. (방향 참고)  3-1 Sponge tape를 브라켓 하단에 부착 하고 커터칼로					ECU 장착 1 ECU 장착 2	가솔린 차 LPLI 차량		1	전원스위	\times \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	And the second s		est key	1		
3-3 브라켓을 고	.정한다. (케이블 E 유 (발생가능한 문 <sup>)</sup>		작성)				상처리방법			<b>3-2</b>							3-3
				2. 지 3. 설년	시 기다 비 이상	행시는 작업 현장 다릴 것 상시 이상 처리 3원 , 보고한다, 기다련	원칙을 준수									2	1

작성일 : 작성자(업체명) :								
			용품장츠	 학 체크리스트				
작업코드			장착일자		작업자			
 장착용품명	PI OW	/ Manager	검사일자		검수자			
차종 및 버전		LFD PH2	차량옵션		차대번호			
		<u>-</u>	MOBE		시키단포			
* 작업전 특이사	항(차량이상	및 조치결과) :						
			<u> </u>	<u>용품 검사</u>				
			<u>검사항목</u>			<u>0K</u>	NG	<u>조치(NG일경우)</u>
	커넥터의 결합은	완전하여 당겼을 때 분리	되지 않는가?					
용품 외관검사		로 노출되거나 핸들 및 기		않는가?				
		고정되어 유동이 없는가						
	GND 단사는 글로 결품확인	브 박스 결합에 간섭이 (	없는가? 					
		I지 ON 하였을 때 LED가	점등되는가/					
용품 동작검사	TEST MODE 동작	확인						
	출고 전 전원 스우	치 ON 확인						
			<u>차량</u>	<u> 2차 불량 검사</u>				
	<u>관련 자동차</u> 부품명		<u>검</u>	사항목		<u>OK</u>	<u>NG</u>	<u>조치(NG일경우)</u>
	휴즈 박스 커버	외관 찍힘, 스크래치, 오	염, 파손이 없으며	유격이 없이 완전히 조립되었는	=가?			
	인스트트루먼트 패널 (어퍼, 노워,							
차량부품	사이드, 블랭킹 커버)	외관 찍힘, 스크래치, 오	염, 파손이 없으며	유격이 없이 완전히 조립되었는	<b>=</b> 기:?			
외관검사	글로브 박스	외관 찍힘, 스크래치, 오 글로브 박스 램프는 점등	_,	유격이 없이 완전히 조립되었는	-가?			
	이너 킥킹 플레 이트 프론트, 리	외관 찍힘, 스크래치, 오	염, 파손이 없으며	유격이 없이 완전히 조립되었는	<b>=</b> フト?			
	어 파트 후드 릴리즈 핸	외관 찍힘, 스크래치, 오	염, 파손이 없으며	유격이 없이 완전히 조립되었는	=フŀ?			
비라기노	<sub>들</sub> <u>관련 자동차</u> 기능		<u>검</u>	사항목		<u>0K</u>	NG	<u>조치(NG일경우)</u>
차량기능 동작검사	<u>기능</u> 에어컨의 동작	에어컨이 정상적으로 작	동 되는가? (조작에	l 따라 동작 되는지 확인)				
0 7 11.1	글로브 박스 개 폐	글로브 박스 개폐 동작이	게 문제가 없는가? (:	소음 및 동작 등)				
	<u> </u>	* 용품 장착 부위0	ᅦ 발생 할수 있는 모	2든부위의 2차불량 점검 및 수	리를 완료 하였음.			
위 검사 항목에 대: 보고 후 3원칙을 준 정지한다 . 보고한(	수 할것	업 현장 관리자에게 바로	로 보고 하고 지시를	· 받을 것				
특이사항 및 이슈								