

# QM6 ROOM LAMP(LED) : 설치 하제엠텍

# AXS

QM6 ROOM LAMP LED 설치

## 필요 공구

플라스틱 얇은 리무버, 1.8mm 플라스틱  
(-) 드라이버, 니퍼, 케이블 타이, Torx 20, 테스터기

## 주의

차량 내 마감재 및 구성품을 탈거할 시에는 반드시 플라스틱 리무버, 얇은 공구 (-)를 사용하며 탈거하며, 스크래치에 주의한다.

장착 매뉴얼의 탈거 및 조립 순서를 반드시 준수한다.

장착 완료 후, 부품의 조립 상태 및 상태를 점검하고 체크 리스트를 작성한다.

## 주의

작업 중 이상 발생시 현장 관리자에게 바로 보고한 후, 지시를 기다린다.

정지 → 보고 → 대기

## 목차

1. 구성품 확인
2. 설치 준비 작업
3. ROOM LAMP 설치 준비 및 설치
  - 1) 글로브 박스 탈거 및 램프 탈거, 설치
  - 2) 트렁크 램프 탈거 및 설치
    - 2-1) 트렁크 램프 절단 작업
  - 3) 선바이저 램프 좌/우, 설치
  - 4) 풋 램프 좌/우 설치
4. 체크 리스트 작성

## ROOM LAMP 장착

### 1. 구성품 확인

- T-10A(별브형 + , -/2EA)




- T-10c(무극성/1EA)



- T-10D(무극성/1EA)



- T-10E(무극성/2EA)

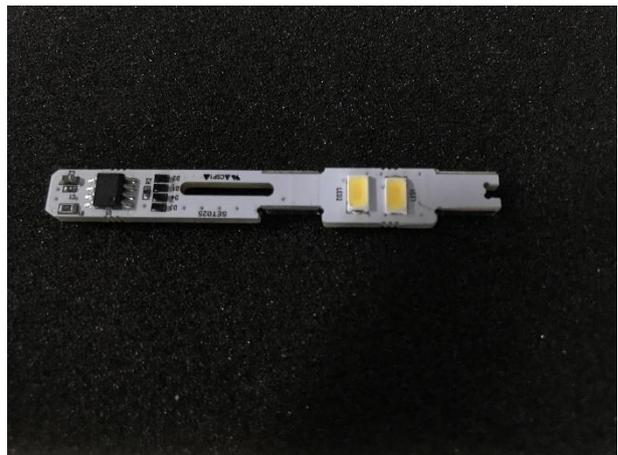

## 2. 설치 준비 작업

- 작업 시 차량 시동 OFF 하며, 필요 공구 참조하여 공구를 준비 한다.

## 3. QM6 ROOM LAMP(LED) 설치

### 1) 글로브박스 탈거 및 램프 탈거, 설치



- 글로브 박스 오른쪽 커버를 리무버로 탈거 후 연결된 커넥터 분리 한다.




- Torx 20 볼트를 분리 한다. (1개소)




- 글로브 박스 상단 Torx 20 볼트를 분리 한다. (3개소)




- 글로브 박스 우측 실린더 헤드 분리 후 탈거한다.

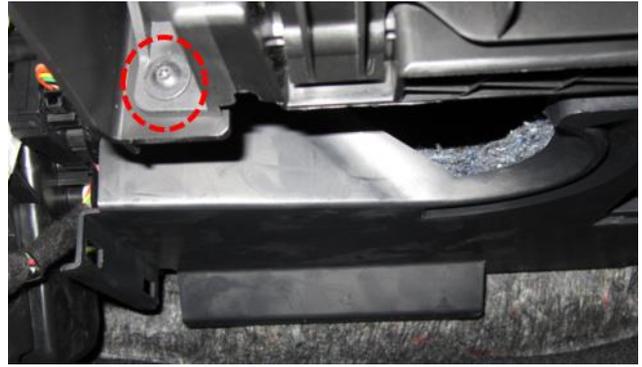

- 글로브 박스 커버 하단 좌/우측 Torx20 탈거한다. (2 개소)

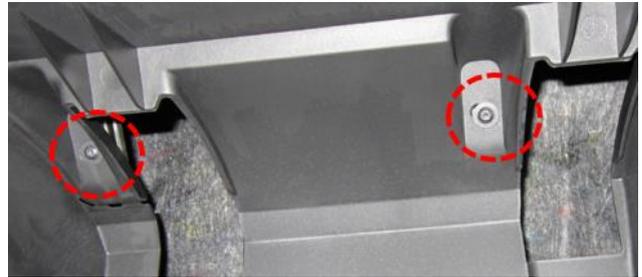

- 글로브 박스 커버 상단 좌/우측 Torx20 탈거 후 글로브 박스를 탈거한다. (2 개소)

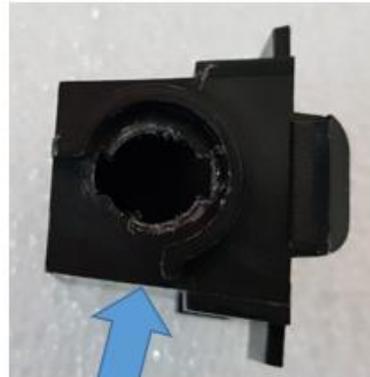


- T10-D(무극성)를 소켓의 상하 홈과 일치시킨 후 램프와 소켓 홈을 일치시킨다.

## QM6 ROOM LAMP LED 설치



- ❑ T10-D(무극성)를 시계방향으로 90도 회전하여 고정 시킨다.

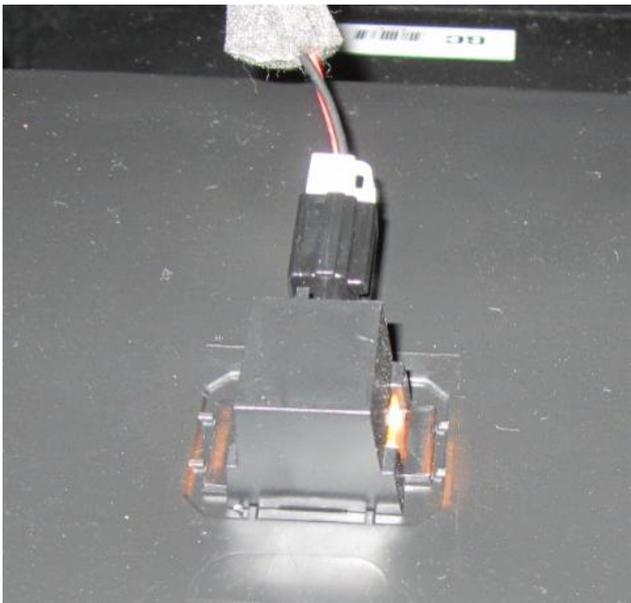


- ❑ 글러브박스에 고정한다.

## 2) 트렁크 램프 탈거, 및 설치



- ❑ 표기된 부위를 1.8mm 플라스틱 (-) 드라이버를 이용하여 탈거 후 컨넥터와 분리 한다.

### 2-1) 트렁크 램프 절단 작업

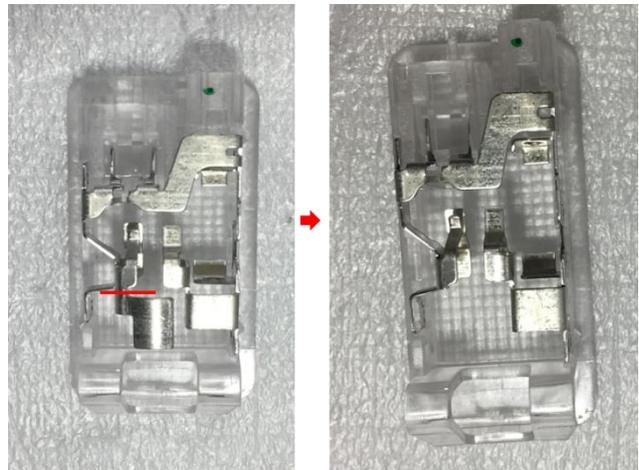

- ❑ 빨간 선 표시 부분을 니퍼를 이용하여 커팅 후 T10-C(무극성) 각 장착 후 트렁크 등 램프 조립, 설치 후 작업을 마무리 한다.

## QM6 ROOM LAMP LED 설치

### 3) 선바이저 램프 좌/우 탈거, 설치



- ❑ (좌)운전석, (우)보조석 선바이저 램프를 표시부에 1.8mm 플라스틱 (-) 드라이버를 틈새로 끼워 한쪽씩 들어올려 탈거한다.



- ❑ T10-E(무극성) 설치 후 작업을 마무리 한다.

### 주의

- ❑ 규격 드라이버(1.8mm)를 사용해야 바이저에 손상이 가지 않는다.
- ❑ 바이저 커버가 제대로 고정 됐는지 확인해야 한다.
- ❑ (-)드라이버를 이용하여 커버 분리 시 유리면이 깨지거나 손상이 가지 않도록 주의한다.

## QM6 ROOM LAMP LED 설치


### 4) 풋 램프 좌/우 설치



- 운전석 커버를 좌측 글로브박스 등 탈거 방식과 같이 리무버를 이용하여 탈거 한다.



- 표시부 안쪽 운전석 풋등을 테스트기를 이용하여 +, - 극성을 확인 후 T10-A(벌브형)를 설치 한다.

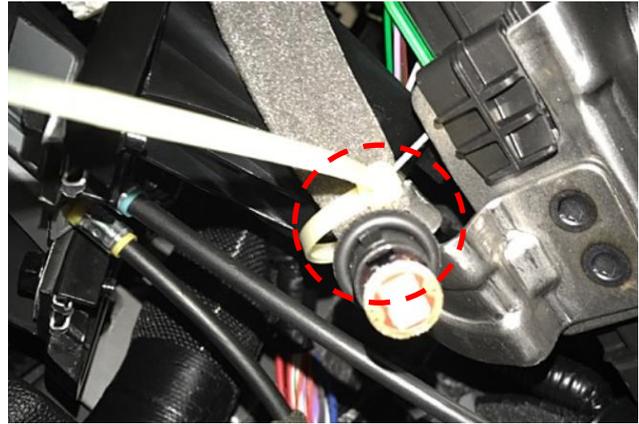

- 표시부 케이블 타이를 이용하여 운전석 풋등 배선을 고정 하여 작업을 마무리 한다.



- 조수석 하단 위치의 풋등을 테스트기를 이용하여 +, - 극성을 확인 후 T10-A(벌브형)를 설치 한다.
- 풋등 커버가 있는 경우 최종 장착시 커버를 제거하고 완료한다.

#### 주의

- 장착이 완료되면 체크리스트를 작성한다.
- 장착이 완료되면 고객에게 출고(인계)할 수 있도록 한다.

4. 체크 리스트 작성

출고 체크 리스트	
품명	검사 일자
1. 제품 기능검사 항목	
항 목	<input type="checkbox"/> 선바이저 램프 등 방향, 장착 상태 및 작동 유무 검사 <input type="checkbox"/> 글러브 박스 램프 등 방향, 장착 상태 및 작동 유무 검사 <input type="checkbox"/> 트렁크 램프 등 방향, 장착 상태 및 작동 유무 검사
2. 검사 항목 불 합격 시	
- 위 검사 항목에 대한 이상 발생 시 작업 현장 관리자에게 바로 보고 하고 지시를 받을 것 - 보고 후 3원칙을 준수 할 것 - 정지한다, 보고한다, 기다린다	
3. 특이 사항 및 이슈 사항 기입란	