

SM6 - Power Trunk

제/개정 이력

등록번호 : AXS - 전장 - 025

제 /개정 일자	제/개정	제/개정 사유	작성자	승인자	표준시간	비고
2018-08-09	제정	신규 작성	김기범			
2019-05-22	개정	ECU 배선 작업 중 ECU 장착 시 록크너트 추가 장착	배철휘			
				•••••	•	


목차

- 1. 제품 소개
- 2. 제품 및 AS부품의 품번 및 품명
- 3. 장착 LAYOUT
- 4. 필요 공구 및 소모품
- 5. FOS
 - 5-1 보호 커버 장착
 - 5-2 배터리 탈거
 - 5-3 스트라이커 커버 탈거 및 가공
 - 5-4 트렁크 커버 탈거
 - 5-5 스트라이커 모듈 작업
 - 5-6 홀가공 작업 (1), (2)
 - 5-7 스핀들 작업 (1), (2)
 - 5-8 ECU 배선 작업 (1), (2), (3)
 - 5-9 트렁크 커버 가공
 - 5-10 전원 연장 케이블 배선 작업
 - 5-11 퓨즈 박스 배선 작업
 - 5-12 트렁크 내장재 체결
 - 5-13 배터리 조립
 - 5-14 전동 트렁크 기능 점검
- 6. Check Sheet (별도 첨부)


1. 제품 소개



2. 제품 및 AS부품의 품번 및 품명

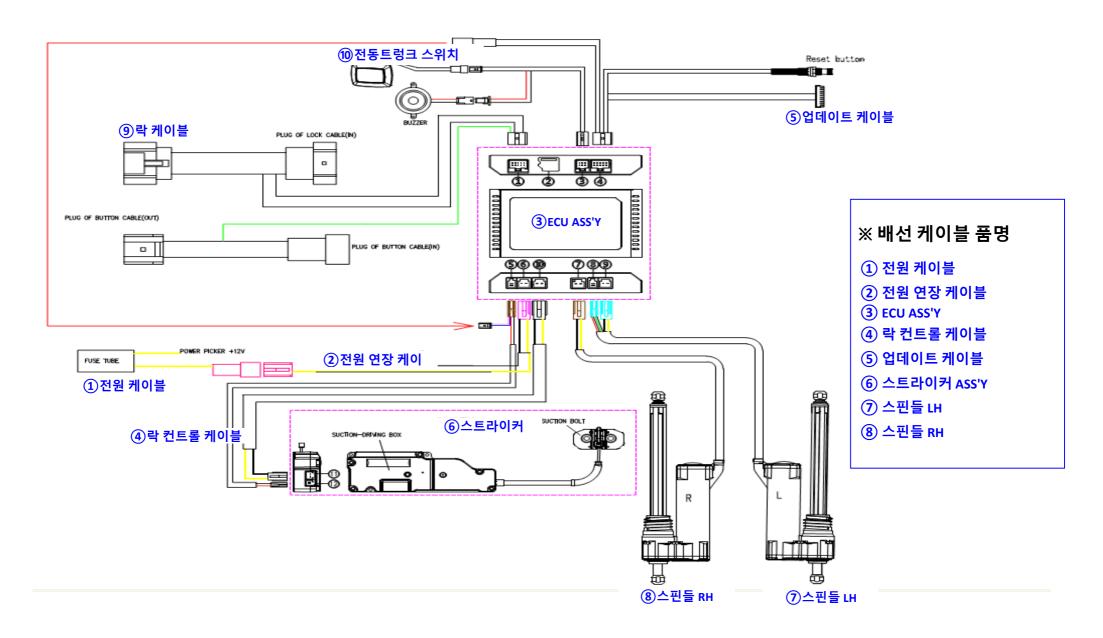

3. 장착 LAY OUT

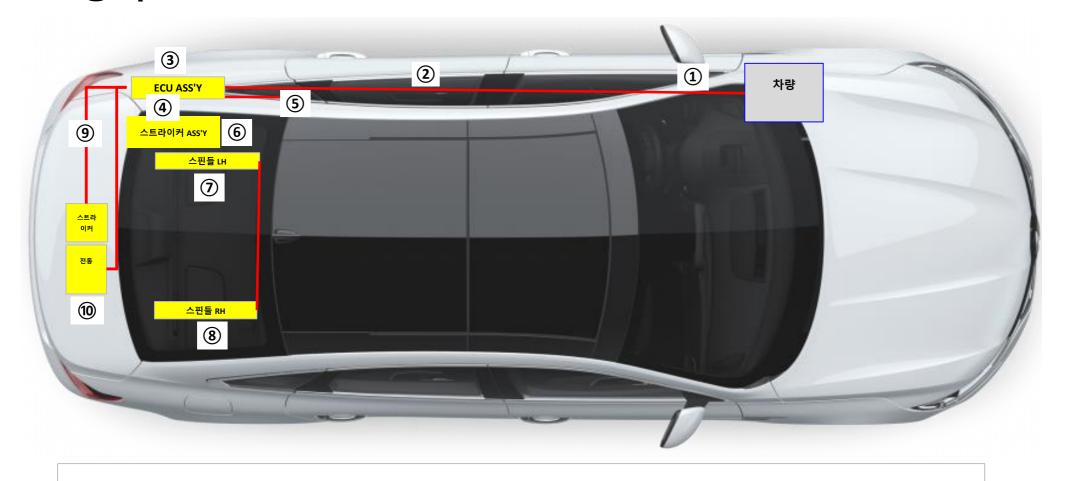

※ 배선 케이블 품명

- 1. 전원 케이블
- 2. 전원 연장 케이블
- 3. ECU ASS'Y
- 4. 락 컨트롤 케이블

- 7. 스핀들 LH
- 8. 스핀들 RH
- 9. 락 케이블
- 10. 전동 트렁크 스위치

4. 필요공구 및 소모품

1. 절연 테이프	2. 양면 테이프	3. 케이블 타이	4. 플라스틱 리무버	5. 니퍼
			The man to	
6. 홀쏘 (16mm)	7. (-) 드라이버	8. (+) 드라이버	9. 별각 드라이버 (T20, T30)	10 전동 드릴 비트 (3.5, 9mm)
III				
11. 스패너 (10, 13, 16mm)	12. 전동 드릴	13. 육각 렌치 (5mm)	14. 에어 팝너트 리벳기 (6mm)	15. 소켓 (16mm)
		ZING- GOAT		
16. 홀 타공 지그 (3.5mm)	17. 홀 타공 지그 (9mm)	18. 방청유 스프레이	19. 배선 전개용 철선	20. 진공 청소기
21. T 렌치 (8MM)	22. 트렁크 커버 지그 (정면)	23. 트렁크 커버 지그 (후면)	24. 커터 칼	

	6 부서:AXS ne.: AXS - 전징			SM	6 Power Tru	nk F	US				•	T	1		-
학업명 (공	공정명)	5-1 보호 커버 장착				제/개	저이	18-8-9	1 19-5-22	2	3	4	5	6	차량위치
// Tild Tild		장갑				^II/2	이사	- 10-0-9 - 우종섭	19-5-22 우종섭						┥ _
<u> </u> 전보호-		상섭] [차장	이병회	이병회						
나용 부품	i	바파 나는 기비 나는 나는 기비				MnP	실장 작성자	김영준 김기범	김영준 배철휘						
사용 공구	ı	발판 보호 커버, 시트 보호 커버, 스티어링 휠 보호 커버, 대시보드 보호 커 킥킹 플레이트 보호 커버	버,	작업 방법	1인 작업		101	급기급	메글쥐						
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)					<u>.</u>	도해 또는 기	타 규칙			
	커버를 설치함 - 핸들, 보조선 뒷좌석 시트 ※작업 위치이	불량 방지를 위해 작업 부위에 보호한다. 석 시트, Inst', Panel, 트렁크, Floor, 킥킹 토, 그릴 보호 비닐 에 따라 해당 보호 커버를 설치한다.		이상처	2차 오염 및 기즈 방지										
		유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성) 니 하여 2차 오염이 발생 되지 않도록 유:		당이 발견 또는 확인 하고 현장 관리자 ⁰	!이 되면 즉시										Conf

	5 부서:AXS - ie. : AXS - 전장i			SM6	Power Tru	ınk I	FOS								
작업명 (공	긍정명)	5-2 배터리 탈거				제/:	개정일		1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호-	구	장갑													
사용 부품		-		TLO! HLH!	1인 작업	MnP									
사용 공구		10mm 복스, 고무 커버		작업 방법	1인 작업										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)	Ì	•	<u> </u>		1	도해 또는 기	기타 규칙	<u>'</u>		•
1	HOOD, TRUN 뒤로 당기고 청	K를 오픈하고 앞 좌석 시트를 최대한 장문을 내린다.	А	HOOD, TRUNK 시트 오픈		2						(a)	a		
2		-)단자를 탈거한다. 디젤 차량은 12Nm 가솔린은 8Nm)	A	배터리 단자 탈거									u		
	절연체(고무커	:이 배터리 (-)단자와 접촉되지 않도록 (버)를 이용, 통전을 방지한다.	A	고무 커버 위에 보관		3							a and a second	1	SOLINE
급	지사항 및 이유	(발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처리	l방법										
감전의 위	험이 있기 때문	에 작업은 꼭 장갑을 착용 후 한다.	작업을 중	이상이 발견 또는 확인 중지하고 현장 관리자에 기다린다.											

작업명 (공		반 - LFD		SM6	Power Tru	ınk FOS)							
	정명)	5-3 스트라이커 커버 탈거 및 가공				제/개정일		1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호구	7	장갑												
사용 부품		-		작업 방법	1인 작업	MnP								
사용 공구		플라스틱 리무버, (-)드라이버, 니퍼		7 1 5 1	15 48									
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)					도해 또는 기	타 규칙			
1	트렁크 바닥 커	커버를 상단으로 이격 후 탈거한다.	А	트렁크 바닥 커버		41		- 3		2	-	1		
2	트렁크 정리함	ł(2EA)을 상단으로 이격 후 탈거한다.	А	탈거 트렁크 정리함 탈거						4			1	
3		l버 차량 내부방향 고정클립(2 point)을 라버 또는 (-)드라이버를 이용하여 탈거	A	스트라이커 고정클립 탈거						(Ji.		
4		l버 양끝을 잡고 위로 이격시켜 탈거한다. 락킹부 6 point 불량상태를 점검한다.)	A	스트라이커 커버 탈거	스트라이커 커버 후면 ^릭 킹부 6 point 불량상태 (훼손, 깨짐)등 확인하여 불량 체결상태를 예방	2	-	0		4			N. C.	
5		H버 후면 돌출부가 도어락 커버를 라인에 가공한다. (절단 라인에 맞춰 가공한다.)	A	스트라이커 커버 가공	한다. 돌출부 가공시 절단면 ("□" 커버틀) 라인에 맞 [‡] 절단폭을 최소한으로 가공한다.		1		0				박킹부(6i	Point)
스트라이커	식 커버 탈거 시	· (발생가능한 문제점 또는 결함 작성) 후면 락킹부(6 point)가 빠질수 있어 · 락킹부 교체후 작업 진행.		이상처리 기상이 발견 또는 확인 동지하고 현장 관리자에	이 되면 즉시	5	c							

	[!] 서:AXS 공정:전장반 AXS - 전장반 - LFD			SM6	Power Tru	nk	FOS									
작업명 (공정명	5-4 트렁크 키	^식 버 탈거				제/	<i>/</i> 개정일		1	2	3	4	5	6	차량위치	7
안전보호구	장갑														1.	
나용 부품		-		TLO! HLH	401 TLO	MnP	,									
나용 공구	플라스틱 리덕	쿠버, (T20)드라이버		작업 방법	1인 작업											
기호	. –	법 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)					5	해 또는 기	l타 규칙		•		Ī
	이드 트림 고정 클립(7 poi 거한다. (좌/우 동일한 방법		А	고정 클립 탈거		1	-1			Y S.U.		1-2		()		
2 트	렁크 보호 커버를 설치한다	ት .	А	트렁크 보호 커버 설치								C)			
한다	렁크 리드커버에 고정 된 : 다. '거 된 고정핀(9 point)은 !	·	А	트렁크 리드 커버 탈거	탈거된 커버핀을 보관함 에 보관하여 분실하지 않도록 한다.)) (() 								
`	20)드라이버를 이용하여 트 point)를 탈거한다.	트렁크 내측 손잡이 볼트	А	손잡이 커버 탈거			2		사이드	커버 (좌	측)			사이드	. 커버 (우측)	
	렁크 리드 릴리즈 케이블 현 드 피니셔를 탈거한다.	핸들을 탈거 후 트렁크	А	트렁크 릴리즈 케이블 탈거		2		7		3	0	0	6		0	
	렁크 좌측 힌지 커버 고정? 지 커버를 탈거한다.	핀(2 point)를 탈거 후	А	트렁크 좌측 힌지 커버 탈거	탈거된 내장 커버는 보관 함에 보관하여 기즈 및 훼손을 예방한다.	V		7		0	O	$\circ_{\mathcal{C}}$			1	
7 트립	렁크 보호 커버를 해체한다	ł.	A	트렁크 보호 커버 해체	MEZ MOCA.	4				5						
금지사	h항 및 이유 (발생가능한 E	문제점 또는 결함 작성)		이상처리	니방법					•						
않도록 주의	버들은 보관함에 넣어 기즈 한다. 성핀(9 point)는 보관함에 !			기상이 발견 또는 확인 조지하고 현장 관리자여 다린다.									· 			nf iden

	5 부서:AXS : e. : AXS - 전장 ^l			SM6	Power Tru	ınk	FOS								
낚업명 (공	당정명)	5-5 스트라이커 모듈 작업				제,	/개정일		1	2	3	4	5	6	차량위치
·전보호-	7	장갑													
卜용 부품		스트라이커 모듈, 고정 볼트(2EA), 팔각와서 흡음재	,	작업 방법	1인 작업	MnP									
남용 공구		(T30)드라이버, 육각 렌치(5mm), 토크 렌치		7838	10.76										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)					<u>.</u>	도해 또는 기	1타 규칙			
1		례더 부분에 기존 장착 된 볼트(2 point)를 H를 이용하여 탈거한다.	А	스트라이커 모듈 헤더 탈거		1			'n	V		2	-		
2		라이커 모듈 헤더와 팔각 와셔를 탈거 된 롤트 홈에 위치하여 제공 된 볼트(2 point) (23 Nm)	А	스트라이커 모듈 헤더 체결	볼트 체결 토크 : 23Nm) (1				-
3	트렁크 좌측병	웨더 하단부 일자 라인 홀에 맞춰 배선을 방향으로 전개한다. (배선 전개시 중간에 nt를 이용하여 배선 유격을 예방한다.)	А	배선 전개	배선 중간 흡음재(1 poin 를 이용하여 배선의 유격 을 예방한다.		A) o				t			Ā	
4	체결 후 모듈	고듈 본체에 ECU 커넥터와 전원 커넥터를 후면에 스티커 커버를 벗겨 트렁크 좌측 인(a)에 맞춰 부착한다.	А	커넥터 체결			다량 상			30	F	 차량 내		((
							1						118		
금	▲ ∤지사항 및 이유	우 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처리	 김방법	#122 (18)10)	79075057	(e)					(a) (
예방한다. 커넥터	=}.	배선 전개부분을 감싸 배선 유격을 소리가 들리도록 체결하여 미체결로 다.		기상이 발견 또는 확인 지하고 현장 관리자여 다린다.				- 0							Confide

	6 부서:AXS : ne. : AXS - 전장 ^l			SM6	Power Tru	ınk	FOS								
작업명 (2	공정명)	5-6 홀가공 작업 (1)				제	/개정일	1	1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호	구	장갑													1 .
사용 부품	<u> </u>	-				MnP									
사용 공구	1	지그(3.5mm), 지그(9mm), 전동비트(3.5, 9n 전동드릴, 방청유 스프레이	nm)	작업 방법	1인 작업										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)					5	해 또는 기	타 규칙			
1	트렁크 좌/우루 2단으로 감쇠:	측에 위치한 스프링을 당겨서 3단에서 조절 한다.	А	스프링 감쇠조절		1	4	1		m	m	C		- 198	
2		돌출부를 좌측 철판 구멍(a)에 맞춰 체결 동드릴로 지그 홀(4 point)을 가공한다.	А	홀 가공		-			3_			a) <) (^)	-	7
3		가공 홀과 같은 부분에 지그(9mm)를 n 전동드릴로 지그 홀(4 point)을 가공한다.	А	홀 가공	홀 가공시 드릴에 과도한 힘을 주면 차량손상 및 드릴비트가 부서질수			I		40	И			N. C.	Þ
4		끝난 후 방청유 스프레이를 뿌려 준다. 레이를 홀가공부에 뿌려 부식을 예방한다.)	A	방청유 스프레이 분사	있으므로 주의한다.	4	S. S	'a'	**			3			
I. 홀 가공 있으므	공시 과도한 힘을 로 주의하여 작업	유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성) 을 주어 차량손실 및 드릴비트가 부서질수 업한다. 는프레이를 분사하여 부식을 예방한다.	. —	이상처리 이상이 발견 또는 확인 지하고 현장 관리자어 다린다.	이 되면 즉시			7							

	부서:AXS e. : AXS - 전장			SM6	6 Power Tru	nk	FOS					_			
작업명 (공	· 당정명)	5-6 홀가공 작업 (2)				제/	/개정일	l	1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호 ⁻	7	장갑													1.
사용 부품		6mm팝너트 리벳(4EA), 볼브라켓, 볼브라켓	∜ 볼트			MnP									
ㅏ용 공구		너트 리벳기, M6 팝너트 리벳기, (8mm) Tē 진공 청소기	<u>렌</u> 치,	작업 방법	1인 작업										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)					5	해 또는 기	타 규칙		I.	
5	가공된 홀(4 p 너트 리벳을 키	point)에 너트 리벳기를 사용하여 6mm 체결한다.	А	너트 리벳 체결		5	-	==		0				*	
6	하여 고정볼트	리벳이 체결 된 부분에 볼 브라켓을 위치 트를 (8mm) T렌치로 체결한다. 결 전 고정핀 방향이 우측인지 화인한다.)	А	볼 브라켓 체결	볼 브라켓 체결 전 고정판 방향이 우측으로 향해있 는지 확인 후 작업하여	H				1			•	•	
7		진 쇳가루 및 잔여물등을 진공 청소기를 ১ 후 다음작업을 진행한다.	А	잔여물 청소	오체결을 예방한다.								e		
						6									
금	 ·지사항 및 이유	? (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처	 리방법	\dashv									
. 볼 브라 않도록 . 홀 가공	켓 체결 작업전 재확인 루 작업 · 작업이 끝난 혹	! 볼 브라켓 방향을 확인하여 오체결되지		l상이 발견 또는 확인 지하고 현장 관리자이 다린다.											

	부서:AXS e. : AXS - 전장			SM6	Power Tru	nk I	FOS	_							
작업명 (공	정명)	5-7 스핀들 작업 (1)				제/2	개정일		1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호구	7	장갑													1/
사용 부품		볼 볼트, 너트 좌측 스핀들, 흡음재, 케이블	타이	T.O. III III	401 TLOI	MnP									
나용 공구		(13mm, 16mm)스패너, (-)드라이버		작업 방법	1인 작업										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)			•		5	해 또는 기	타 규칙		•	
1	좌측 힌지 하던가체결한다.	단 홀에 지급된 볼 볼트 삽입후 너트로	А	볼 볼트 가체결		1	1	1				2	-	ý .	a
2		16mm 스패너로 고정후 너트(b)를 13mm 멸하여 너트의 체결상태를 점검한다.	A	너트 체결		7	\leftarrow		1			b	7		
3	맞춰 밀어서	센서 방향 홀을 볼 브라켓© 고정핀에 체결 후 스핀들 반대방향 홀을 볼 볼트(d) 네 맞춰 밀어서 체결한다.	A	좌측 스핀들 체결	스핀들 체결시 "탁" 소리 가 나도 체결 후 체결상타 를 재확인하여 체결 불링 상태를 예방한다.		1			a a a		4			
4		케이블 배선을 ECU 방향으로 전개 된 DEM 배선에 맞춰 전개후 케이블 타이 다.	A	배선 전개	아메르 웨이턴에.	3		3	(4-	1	V*	1 04
5		체결 후 스핀들 센서부(body) 흡음재로 으로 부착한다.	А	좌측 스핀들 흡음재 부착	좌측 스핀들 센서(body) 를 흡음재 부착하여 스핀 들과 TRIM의 일부 간섭을 예방한다.			d	1			2	المسا		Din
						4	-2	0	0	9		5			
금	<u> </u> ·지사항 및 이유			이상처i	 믜방법	-		NY		U	-	-	-	-	100
		" 소리가 들리도록 체결 후 체결된 분이 없는지 확인한다.		기상이 발견 또는 확인 :지하고 현장 관리자0 다린다.											Cenf lden

	부서:AXS e. : AXS - 전장			SM6	Power Tru	nk	FOS	5						_	
작업명 (공	·정명)	5-7 스핀들 작업 (2)				제,	/개정일	1	1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호구	7	장갑													7 -
사용 부품		우측 스핀들, 흡음재		7101.11111	. 01. 71.01	MnP									
사용 공구		(-)드라이버		작업 방법	1인 작업										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)				<u>l</u>		도해 또는 기	기타 규칙			
7	(2 point)을 (- 제공된 우측 <u>-</u> 맞춰 밀어서 7	기존 장착 된 우측 쇼바 상, 하측 고정 핀)드라이버를 이용하여 탈거한다. 스핀들 센서 홀 부분을 브라켓 고정 핀에 체결 후 스핀들 반대 홀을 힌지 고정핀에	A	쇼바 탈거 우측 스핀들 체결	스핀들 체결시 "탁" 소리가 나도 체결 후 체결상태를		6	1) 7				
8	ECU까지 배선 간격으로 케이 ※ 스피커가 G	대. 게이블 배선을 스피커 OEM 배선에 맞춰 런을 전개하여 배선 전개중 손바닥 한 마디 이블 타이로 배선을 고정 후 전개한다. 없는 모델은 스핀들 케이블에 기존 장착 된 point)을 상단부 홀에 밀어서 체결한다.	А	배선 전개	확인한다. 스피커가 있는 모델은 스핀들 케이블에 고정 클립을 니퍼로 제거 후 배선을 전개한다.	9	3			1		5 - S			
9	우측 스핀들 ; "ㄷ"자 모양으	체결 후 스핀들 센서(body)를 흡음재로 로 부착한다.	А	우측 스핀들 흡음재 부착	좌측 스핀들 센서(body)를 흡음재 부착하여 스핀들 과 TRIM의 일부 간섭을 예방한다.		※스피	커 o		_	•	GIP.			1
								-) () 클립(6Pc	oint)		A	1	9	
급	지사항 및 이유	(발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처리	리 방 법		※스피	커 X	A STREET	1	400			200	
	있는 모델 배선 거 후 배선을 전	전개시 스핀들 케이블 고정클립을 건개한다.		기상이 발견 또는 확인 지하고 현장 관리자여 I다린다.											Conflde

	5 부서:AXS - e. : AXS - 전장i			SM6	Power Tru	nk FOS							
작업명 (공	긍정명)	5-8 ECU 배선 작업 (1)				제/개정일	1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호-	7	장갑											7-
사용 부품		케이블(업데이트, 락케이블, 전원 연장케이	블)	7101.000	. 01 71 01	MnP							
사용 공구		케이블 타이, 흡음재		작업 방법	1인 작업								
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)	<u> </u>	<u>'</u>		도해 또는 기	기타 규칙			<u>'</u>
1	리셋 버튼을 1 케이블 타이로	5cm 정도 값을 "U"자 형태로 꺽어 . 고정한다.	А	리셋 버튼 사전 작업		1	140	187	2			2	
2		버튼 OEM 배선에 리셋 버튼을 케이블 후 ECU 방향까지 전개한다.	A	리셋 버튼 배선 전개		31.	N						6
3	후 스트라이커	듈에 락 케이블 커넥터(2 point)를 체결 모듈 후면 스티커 커버를 벗겨 일자 배부 방향으로 부착한다.	A	스트라이커 모듈 커넥터 체결		7	*					4	
4	표기된 번호가 (커넥터 태그민 ※ ECU 브라켓	t, 하단에 표기된 번호와 커넥터 태그에 · 같은것과 체결한다. 변이 ECU 방면으로 위치하도록 체결한다.) ! 커넥터 번호별 체결 안내 6 - 10 9 - 7 - 8 2 - 3 - 4	A	ECU 브라켓 커넥터 체결	케이블 태그 번호가 ECU 브라켓 방향으로 위치 하도록 체결한다.	3			4	d d			상단
5	ECU 브라켓에 (A→B)으로 전:	비블 커넥터(9번)를 태그가 부착된 부분이 위치하도록 체결하여 좌측 2열 시트방향 개한다. 흡음재를 이용하여 고정 후 전개한다.)	A	전원 연장 케이블 커넥터 체결		5		(a)			b		하단
금	<u>┃</u> ·지사항 및 이유	(발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처리	 김방법	7		1	5	1	T	-	1000
되지 않 2. 커넥터	도록 점검 및 획	J 브라켓 번호를 확인 후 체결하여		이상이 발견 또는 확인 등지하고 현장 관리자에 다린다.									

	부서:AXS e. : AXS - 전장			SM6	6 Power Tru	nk	FOS								
작업명 (공	·정명)	5-8 ECU 배선 작업 (2)				제/	/개정일		1	2	3	4	5	6	차량위치
^반 전보호구	7	장갑							†						
사용 부품		ECU 브라켓, 막대너트, 막대너트 볼트, 고두	· 밴드	TI (A. III III	401 710	MnP									
나용 공구		케이블 타이, (10mm) 스패너		작업 방법	1인 작업										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)						도해 또는 기	타 규칙			
6		g면에 "○" 모양 빨간색 스피커 커넥터 세결 후 흡음재로 감싸 마감한다.	А	스피커 커넥터 체결		6	3	-V	1	-	7	V			
7		체결 전 지급된 고무밴드를 상단 너트 중심 변(ECU 브라켓 마찰기점)에 부착한다.	А	고무 밴드 부착						1					
8	브라켓 순서로	다 → 록크너트 → ECU 접지단자 → ECU 로 상단 너트ⓒ(13Nm)에 체결한다. 지단자가 90도 위쪽방향이 되도록 체결)	А	상단 너트 체결	체결 된 접지 단자를 손으로 흔들어 확인하여 단자 유격을 예방한다.						볼트기	기준 반 부츠	t de la constant de l		
9	를 위치하여 ⁷ (10mm) 스패	M 철판홀(d)을 중심으로 후면에 막대너트 정면에 ECU 브라켓 홀에 맞춰 볼트를 너로 체결한다. 자면이 바닥을 향하도록 위치후 체결한다.)	А	막대 너트 체결	너트 체결 토크 : 13Nm		8,9			C	C	W.			16
10		∥ 체결 된 커넥터 배선들을 ECU 브라켓 피커 배선에 케이블 타이로 고정한다.	А	배선 전개						d					
							10	The second secon						1	基트
급	지사항 및 이유	? (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처	_ 리방법		the error come, courts			-					
CU 브라? 막인하여 :	켓 상단 볼트 처	lj결 후 접지단자 각도 및 조임정도를 단자 유격발생, 단자 체결 방향) 등을		l상이 발견 또는 확인 지하고 현장 관리자0	이 되면 즉시									<u> </u>	·대너트 Cenfid

	5 부서:AXS ie. : AXS - 전장			SM	6 Power Tru	nk	FOS								
작업명 (공	긍정명)	5-8 ECU 배선 작업 (3)				제	/개정일	1	1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호-	구	장갑				- 117									
사용 부품		락 컨트롤 케이블, 흡음재, 케이블 타이		작업 방법	1인 작업	MnP									
사용 공구				4888	1인 역합										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)						도해 또는 기	타 규칙			
11	(1 point)를 처 케이블 OEM	지급 된 도어 버튼 스위치 커넥터 결하여 흡음재로 감싼 후 OEM 스피커 도어 스위치 방향으로 배선을 전개한다. 케이블 타이로 고정 후 전개한다.)	А	도어 버튼 배선 전개		1	1		7						
12	탈거 후 지급	도어 버튼 OEM 커넥터(암놈)을 당겨서 된 도어 버튼 커넥터(숫놈)와 체결하고 커넥터 부분에 지급된 도어 버튼 커넥터 한다.	A	도어 버튼 커넥터 체결	커넥터 체결 시 "딸깍" 소리가 들리는지 체결시 확인하여 오체결을 예방 한다.					f	OEM	스피커		OEM	도어 스위치
13	홀 방향 OEM	터(숫놈)을 흡음재로 감싸 상단 OEM 철판 배선에 케이블 타이로 묶어 고정한다. 고정 시 단단히 고정하여 유격이 발생 한다.)	A	도어 버튼 커넥터 고정		1	2 HE 50	I 버튼 카	넥터(암		커넥터(말)		13	
_	TILI I O C	유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		UNT	기바버	4					커넥터(41		9	
1. 커넥터	체결 시 "딸깍"	· (결정기당한 문제점 보는 설점 작정) 소리가 들리도록 체결하여 오체결되어 도록 주의하여 작업한다.	리도록 체결하여 오체결되어 작업 중 이상이 발견 또는 확인이 되면 즉시 자연은 주지하고 현자 관리자에게 보고하고							L	-17-1(^1 <u> </u>		•	Confl dent

OS Nam	e. : AXS - 전장	반 - LFD		21/16	6 Power Tru	ПK	LO2				1	1	1		T
낚업명 (공	당정명)	5-9 트렁크 커버 가공				제/	/개정일	1	1	2	3	4	5	6	차량위치
·전보호-	7	장갑													7
ト용 부품		스위치 케이블, 스펀지		71.01.11111	. 01 7101	MnP									
나용 공구		전동 드릴, (T20)드라이버, 지그(정면, 후면) 홀쏘(16mm)	,	작업 방법	1인 작업										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)					<u>.</u>	도해 또는 기	타 규칙			
1	(지그 가공홀	l버 중앙홀 부분에 지그(정면)를 부착한다. 부분이 리드커버 체결시 정면을 기준으로 위치 후 가공한다.)	A	지그 부착		1				2		A	3	3	4
2		공홀에 맞춰 전동드릴로 1차 가공 후 맞춰 (16mm) 홀 크기로 가공한다.	А	홀 가공	가공 전 방향을 재확인 하여 가공면이 반대로 가공되지 않도록 확인 후	0	E)	•				F	
3	(후면) 돌출부	l버 후면에 가공된 홀 방향으로 지그 가 향하도록 부착 후 지급된 "L" 모양 ² 분이 위를 향하도록 부착한다.	A	스펀지 부착	작업한다.	4	-1	119	0	4	-2		1 5		XI
4		H버(정면) 가공 홀에 지급된 스위치 ↳ 후 스위치 케이블 볼트를 돌려서	А	스위치 케이블 체결			C M							K	
5		H버에 체결된 스위치 케이블 커넥터와 커넥터(1 point)를 체결하여 흡음재로 난다.	А	스위치 케이블 커넥터 체결		6	-1				F	5-2		6-3	
6		버 고정핀(9 point)을 체결하여 고정 릴리즈 케이블과 내측 손잡이 볼트 결한다.	A	트렁크 리드커버 체결	트렁크 리드커버 체결 후 들뜸 및 오염등이 없는지 확인하여 불량 상태를 예방한다.			О С	** (L	
7	지사항 및 이유	- (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처	리방법	100				1					
반대로 트렁크	가공되지 않도록	공전 가공방향을 재확인 하여 가공면이 록 주의하여 작업한다. 결 후 들뜸 및 오염등이 없는지 확인하여		상이 발견 또는 확인 지하고 현장 관리자0 다린다.											Co

	5 부서:AXS e. : AXS - 전징			SM	6 Power Tru	nk	FOS	l 							
작업명 (공		5-10 전원 연장 케이블 배선 작업				제	/개정일		1	2	3	4	5	6	차량위치
<u></u> 산전보호-	7	장갑													
나용 부품		전원 연장 케이블				MnP									
나용 공구		배선 전개용 철선, 절연 테이프, 양면 테이.	並	작업 방법	1인 작업										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)		1				도해 또는 기	타 규칙			
1	이격 시킨 후	측 도어를 열어 시트 사이드 커버를 위로 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	A	배선 전개	시트 사이드 커버가 파손 및 훼손되지 않도록 주으 하여 작업한다.	1		,			2	-1			
2		철선에 전원 연장 커넥터를 절연테이프로 트 좌측 공간을 확보한 방향으로 배선을	A	배선 전개	배선 전개용 철선에 절인 테이프 전원연장 커넥터 를 감싸 커넥터를 보호						2)		3		
3	테이프로 감성	이블을 2열시트 사이드 커버 지점에 양면 싼후 커버 안쪽으로 고정하여 운전석 선을 전개한다.	A	배선 전개	한다.	0	0						201		
4	양면 테이프	사이드 커버로 전개된 전원 연장 케이블을 로 감싼 후 커버 안쪽으로 고정 후 퓨즈 로 배선을 전개한다.	A	배선 전개		2열	시트			양면	년 테이프 (:	ZEA)	5 ,4		
己	·지사항 및 이유	유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처	리방법										
		전개시 배선 전개용 철선에 절연 테이프를 및 훼손으로부터 보호한다.		상이 발견 또는 확인 하고 현장 관리자 린다.											Confl

OS Name	e. : AXS - 전장!	반 - LFD		21/10	6 Power Tru	IIIK F	-03	r								
^낚 업명 (공	·성명)	5-11 퓨즈박스 배선 작업				제/기	H정일		1	2	3	4	5	6	차량위치	
·전보호구	7	장갑														ھي
나용 부품		전원 케이블, 흡음재, 케이블 타이			21.71.01	MnP									S C	
나용 공구	공구 니퍼, (+)드라이버, 전동 드라이버			작업 방법	1인 작업											
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)		<u>I</u>				도해 또는 :	기타 규칙	1	1		
1	퓨즈박스 커버	H를 당겨서 탈거한다.	А	퓨즈 박스		V A	1 73			6	7			9 9		
				커버 탈거		9	1000			2-	1			2=2	7 3	
2		퓨즈를 탈거하여 퓨즈 그물망 피복을	Α	퓨즈 피복	니퍼로 피복 제거시 배선				1	27	•					
	니퍼로 제거힌	<u></u> 반다.		제거	에 손상을 입힐수 있으므	SL W			,	~	[11			
2	프즈 저이 페스	이보에 지그되 저의 레이브 이빠요 무크		저이케이브	로 주의하여 작업한다.	Mad		11/1	J	*						
3		이블에 지급된 전원 케이블 이빨을 물려 부터 5cm 정도의 간격으로 물려준다.)	А	전원 케이블		100				1			DF W			
	군나. (규스도	구덕 DUN 경도의 신역으로 풀더군다.)		이빨 체결		1	Mark				1000	10				
4	퓨즈 전워 케이	이블 이빨 부분 덮개를 덮은 후 고정 나사	Α	고정 나사		10		42	1		1		900	9//		
7		결하여 흡음재로 감싼 후 케이블 타이로	^	고하되자 체결						202						
	배선을 고정 대			세르		2				M	1	11		- 40		10
	"	102 11				3				4	10					4
5	전원 연장 케이	이블 커넥터와 전원 케이블 커넥터	А	전원 케이블			11	1			I = I)	-			
		 결하여 흡음재로 감싼 후 케이블 타이로		커넥터 체결		A						1			10000	
	배선을 고정 대	마감한다.					1	ALC: N					~	Yes a		5
						100			C	5						
6		을 퓨즈박스 안으로 정리하여 넣은 후	Α	퓨즈 박스	퓨즈박스 커버 전체를		10		Control of	77	Second .			1		
		버를 체결한다. (체결된 퓨즈박스 커버		커버 체결	눌러 확인 후 체결물량		200			~10	100	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON STATE OF				
	전체를 눌러 불	불량체결죈 곳이 없는지 확인한다.)			상태를 예방한다.		X	m	×	6			2/4			
							14	AL X		0 /	P		1.43			
							4/5	1								
								40	-			1				
						150						1				
									-	1			(11)34			
	기사와 미 이 이	? (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처	기바버	711	넥터 흡·	으재 마	간	AV		0,000				
_	시시청 곳 시반	r (ㄹㅇ/lㅇ천 판세늄 포는 걸럼 딱ㅎ)	1	পত্ৰ	니 ㅇ ㅂ	<u> </u>	I I	a-11 =1								
		망 피복 제거시 니퍼로 배선을 건드려	작업 중 이	상이 발견 또는 확인	l이 되면 즉시											
		주의하여 작업한다.		지하고 현장 관리자(
. 체결된 확인한디		의 전체를 눌러 오체결 된 곳이 없는지	지시를 기대													
석 진연니	-1.															Conf

	부서:AXS 공 e. : AXS - 전장변			SM6	Power Trui	nk F	os							
작업명 (공	! 정명)	5-12 트렁크 내장재 체결				제/2	개정일	1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호-	7	장갑												1 -
사용 부품		-		작업 방법	1인 작업	MnP								
사용 공구		니퍼, 커터 칼		7 8 0 8	16 78									
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)					도해 또는 기	타 규칙			
1	10mm 크기로	r이드 트림 커버의 하부 방향 스폰지를 가공한다. 5.5cm 크기로 스펀지를 가공한다.	А	스폰지 가공	LPG 차량은 가공 크기가 다르므로 가공전 크기 (5.5cm)를 유의하여 가공	1			2			(;)	3-1	
2	사이드 트림 7 당겨서 절반을	H버 좌측에 부착된 품의 절반을 잡아 제거한다.	А	폼 가공	한다.			ZA					1	?
3	을 체결한다. (드 트림 커버를 가체결 후 고정핀(7 point) 좌측 사이드 트림 커버를 가체결 후 듈의 전개 배선에 맞춰 "V"로 가공한다.)	A	사이드 트림 커버 체결	좌측 사이드 트림 커버를 가체결 스트라이커 모듈 배선과 커버와 간섭이 생기지 않도록 전개 배선	3	-2 =	스펀지	3	3 <u>-3</u>				73-
4		인지 커버를 장착 후 힌지 커버 상/하단에 (2 point)를 체결하여 고정한다.	А	힌지 커버 체결	에 맞춰 커버를 가공한다.					\bigcirc				
5	트렁크 정리 및	l 바닥 내장재를 체결한다.	A	바닥부 내장재 체결	체결된 좌, 우측 사이드 커버 전체를 확인하여 불량체결(들뜸, 오체결)등 을 예방한다.	(6)	0	Č						리셋 버튼
						4								
	지사항 및 이유	(발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처리	 리방법	/								
l. 사이드 다르므 ^로 2. 좌측 사	트림 커버의 스 로 가공크기(5.5c	폰지 가공시 LPG 차량은 가공 크기가 m)를 유의하여 작업한다. 체결시 리셋버튼을 커버 안쪽으로 매립		이상이 발견 또는 확인 S지하고 현장 관리자야	이 되면 즉시							4		

	부서:AXS - e. : AXS - 전장t			SM6	Power Tru	nk	FOS	•							
작업명 (공	·성명)	5-13 배터리 조립				제	<i>/</i> 개정일	<u> </u>	1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호-	7	장갑													
사용 부품		-				MnP)								20
나용 공구		토크 렌치(8Nm), Volt Meter		작업 방법	1인 작업										
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)		1				로해 또는 기	1타 규칙			
1	Volt Meter를 Check Sheet ⁰	이용하여 배터리의 전압을 측정 후 세 표기한다.	А	전압 CHECK				1	1	0-		a	(a)	Jr. foe K	
2	(Spec : 8Nm)	-)단자를 체결 후 토크 렌치 를 이용하여 볼트를 체결한다. 대한 아래에 밀착시켜 체결	A	배터리 장착	토크렌치(8Nm)를 사용 하여 (-)단자를 체결한다.				1 A			-			Y LUG GI EFSONI
3		자를 2~3회 흔들어 유격의 유무를 l블 단자에 녹색으로 마킹한다.	А	녹색 마킹		}		16	RENAUTE NISSANG		10				
4	체크시트에 따	라 점검 항목을 CHECK한다.	А	체크 시트 체크		3	7		-1					4676	
5		· 후크(ᠪ)의 체결에 유의하여 날때까지 조립한다.	A	커버 조립								(b)	b		C
	지나한 때 이 이	선내기 느낌 다면져 다느 거희 지사		014441									©		
	시사앙 및 이유	(발생가능한 문제점 또는 결함 작성)	. — -	이상처리방법 : 이상이 발견 또는 확인이 되면 즉시									J		
감전의 위	험이 있기 때문(에 작업은 꼭 장갑을 착용 후 한다.	작업을 중 지시를 기	지하고 현장 관리자0 다린다.	∥게 보고하고										Conf ide

	부서:AXS - 7 e. : AXS - 전장			SM6	Power Tru	ınk FOS	5							
작업명 (공	·정명)	5-14 전동트렁크 기능 점검				제/개정일	1	1	2	3	4	5	6	차량위치
안전보호구	1	장갑				.,, ., .,								
사용 부품		-		작업 방법	1인 작업	MnP								
사용 공구				7 0 0 0	12 48									
기호		작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)				5	해 또는 기	타 규칙			
1	설치 된 전동 . 닫히는지 점검	트렁크 내부 스위치 버튼을 눌러 자동으로 ਰ한다.	А	트렁크 내부 버튼 점검		1	-				2-		-	
2		외부 OEM 버튼을 눌러 전동 트렁크가 는지 확인한다.	А	트렁크 외부 버튼 점검							/		0	
3	운전석 도어 하 정상 작동하는	하단에 위치한 던종 트렁크 버튼(a)을 눌러 -지 확인한다.	А	운전석 트렁크 도어 버튼 점검					a		MG			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	자동으로 열리	트렁크 버튼을 길게 눌러 전동 트렁크가 고 닫히는지 확인한다.	A	스마트키 버튼 점검		3		(a)			a)			
금	지사항 및 이유	- (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)		이상처리	방법									
				기상이 발견 또는 확인이 F지하고 현장 관리자에/ 다린다.				II.						Conf ldenti